

INŠTALAČNÝ MANUÁL

FDM 1 - FO

Optická spojka pre max. 24 spojov



Pripojenie alebo vetvenie

Zoznam častí		
2	ks	Časti spojky Káblové skrutkovacie vstupy (priechodky) 2x M16 (M20, M25) (podľa VM) alebo 2x M16 a 1x M16, M20 alebo M25 (podľa AM)
1	ks	Držiak spojov 2x12 zmršťovacích alebo krimpovaných
4	ks	Káblové svorky 140 mm
2	ks	Montážny kľúč (v balení)
1	ks	Návod na montáž

Balenie: 10 kusov / Kartón + 2 montážne kľúče na otvorenie

1. Prevlečte konce optických káblov cez vstupy zvonku dovnútra oboch častí spojky. Posuňte časti spojky ďalej od oblasti spoja, aby bol dostatok miesta na spojenie všetkých vlákien podľa špecifikácií.
2. Pripravte konce vlákien na spájanie, pamätajte na rezervnú dĺžku a umiestnite do držiaka spojov.

- Upevnite káblové svorky na obe strany držiaka spojov za účelom uvoľnenia ťahu (cez otvory vľavo a vpravo mimo oblasti spojov). Silno potiahnite.
- Ak je potrebné použiť obe strany držiaka spojov, zatlačte vlákna cez otvory držiaka (v strede vľavo a v strede vpravo).
- Spojte vlákna a spoje zaistite podľa špecifikácie. Rúrky môžu byť umiestnené jedna na druhej.



Alternatíva: spájacia alebo vetviaca spojka

- Vložte držiak spojov do jednej časti spojky a pevne zoskrutkujte s druhou časťou.
- Zaskrutkovanie na vonkajšej strane uzatváracích častí utesní spojku a spôsobí odľahčenie ťahu na oboch koncoch kábla.

Rozmery skrutkovacích vstupov:	M16	M20	M25
Priemer kábla \varnothing :	min. 4,5 mm	7,0 mm	11,0 mm
	max. 9,0 mm	14,0 mm	17,0 mm

Použitie: Zvyčajne v zemi. Farebne trvanlivé.
UV - odolné

Spojky sa testujú podľa špecifikácií pre IP 68
Oficiálna rakúska certifikácia Auth. č.: vAEE 32767

Do každej krabice s 10 spojkami bude zahrnutá jedna otváracia súprava pre spojky.