

## INŠTALAČNÝ MANUÁL

# MVM, MAM

## Návod na montáž pre mechanické In-Line spojky (MVM) a vetviace spojky (MAM)

Kapitola I.) Návod na montáž pre medené plastom izolované telekomunikačné káble



Kapitola II.) Návod na montáž pre káble z optických vlákien

I.) Návod na montáž pre medené plastom izolované telekomunikačné káble

### I.)Krok1 Klasifikácia káblov

Typ	Vonkajší priemer kábla v mm	Max. spojovací otvor v mm	USE conectory Spleissmodul SPM 10/25	max. počet puzdiel pre opt. vlákna	Rozmery spojky D x Š x V v mm
MVM 23/200	2 x 8-23	200	8 x 10	5	470x133x90
MAM 23/200	4 x 8-23				470x223x104
MVM 42/320	2 x 8-42	320	40 x 10 or 16 x 25	11	673x176x140
MAM 42/320	4 x 8-42				673x274x148
MVM 71/500	2 x 8-71	500	120 x 10 or 48 x 25	13	825x207x162
MAM 71/500	4 x 8-42 2 x 8-71				825x459x165


### I.)Krok 2 Odrežte koncový uzáver na vonkajší priemer kábla

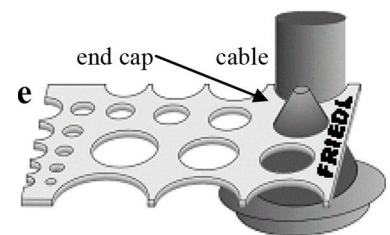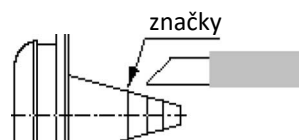


### I.)Krok 3 Natiahnite koncový uzáver na kábel

Neupevňujte hadicové svorky alebo kábel počas tohto kroku. Toto nasleduje až neskôr.

1. Očistite kábel a upevnite veľkú hadicovú svorku. Uzavretie hadicovej svorky môže mať presahujúci ostrý okraj. Pre ochranu koncového uzáveru, tento okraj musí smerovať na stranu spoja.
2. Naneste mazivo na kábel a natiahnite koncový uzáver. V prípade dvojitého vstupu opakujte aj pre ďalší uzáver.
3. a) V prípade jednoduchej koncovky upevnite malú hadicovú svorku na každú použitú koncovku. Na požiadanie zákazníka namiesto malých hadicových svoriek sú dodávané špeciálne svorky.

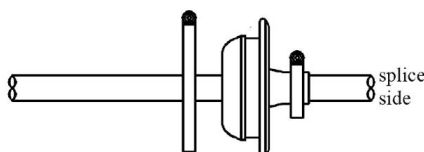


3.b V prípade dvojitej koncovky odporúčame káblové svorky. Zatiaľ ich neupevňujte.

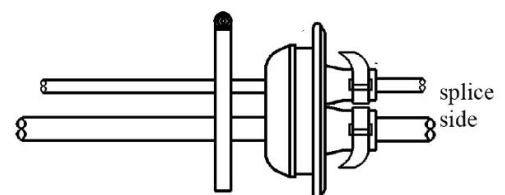

## I.)Krok 4 Umiestnite koncové uzávery a vytvorte spoj



- 1 Umiestnite koncovky, v prípade potreby použijte mazivo.
- 2 Pripravte káble.
- 3 Upevnite štít spoja a vytvorte spoj.
- 4 Na žiadosť zákazníka ponúkame vysušovadlo.

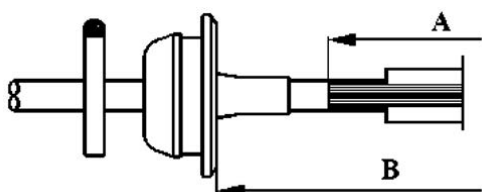

Type	Otvor spoja A v mm	Odporúčaná vzdialenosť konc. otvoru B v mm
MVM 23/200	200	400
MAM 23/200		
MVM 42/320	320	600
MAM 42/320		
MVM 71/500	500	750
MAM 71/500		

## I.)Krok 5 Montáž odľahčovača ťahu a koncových uzáverov

- 1 Použite časti káblového adaptéra na zakrytie kábla a vykompenzovanie vzdialenosti medzi priemerom kábla a uvoľňovačom ťahu. Pevne pripevnite uvoľňovač ťahu.
- 2 Namažte koncový uzáver a nasadte malú hadicovú svorku. Upevnite koncové uzávery malými hadicovými svorkami (alebo káblovými svorkami).
- 3 Otočte koncový uzáver zvnútra von mechanickej spojky.

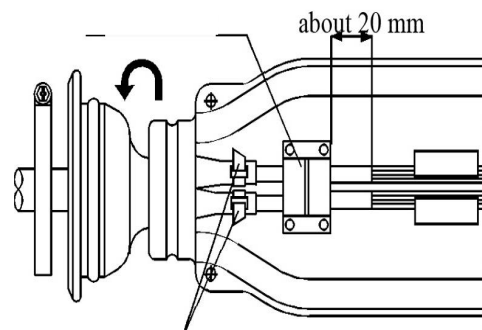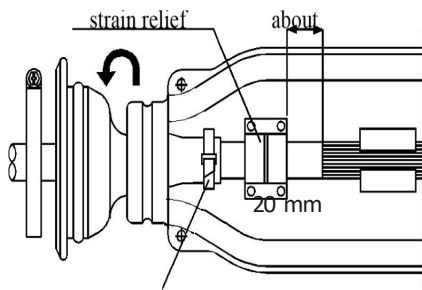

## I.)Krok 6 Upevnite vrchnú časť a otočte koncový uzáver.

Skontrolujte predinštalovanú dĺžku tesnenia pre pevné upevnenie. Upevnite vrchnú časť spojky a presne vycentrujte.

••• Varovanie •••

**Použite skrutky s podložkami a upevnite priečne skrutky veľmi pevne, pokiaľ obe časti k sebe úplne pevne nepriliehajú.**

Namažte drážku a prispôbte pozdĺžne tesnenie pred otočením koncového uzáveru zvonku do vnútra spojky. Vnútorň O-krúžok uzáveru musí presne zapadať do drážky spojky.

## I.) Krok 7 Upevnite koncový uzáver

Namažte vonkajšiu drážku koncového uzáveru pred nasadením hadicovej svorky (veľká verzia).

••• Varovanie •••

**Uzáver hadicových svoriek môže mať presahujúci ostrý okraj.**

**Pre ochranu koncového uzáveru tento okraj musí smerovať na stranu spoja.**

Otočte uzáver smerom od pozdĺžneho tesnenia medzi časťami spojky.

Veľmi pevne upevnite hadicovými svorkami.

Pri opakovanej montáži (po znovuo tvorení spojky) umiestnite uzáver na iné miesto.

