

INŠTALAČNÝ MANUÁL

MVM, MAM

Návod na montáž pre mechanické In-Line spojky (MVM) a vetviace spojky (MAM)

Kapitola I.) Návod na montáž pre medené plastom izolované telekomunikačné káble



Kapitola II.) Návod na montáž pre káble z optických vlákien

I.) Návod na montáž pre medené plastom izolované telekomunikačné káble

I.)Krok1 Klasifikácia káblov

Typ	Vonkajší priemer kábla v mm	Max. spojovací otvor v mm	USE conectory Spleissmodul SPM 10/25	max. počet puzdiel pre opt. vlákna	Rozmery spojky D x Š x V v mm
MVM 23/200	2 x 8-23	200	8 x 10	5	470x133x90
MAM 23/200	4 x 8-23				470x223x104
MVM 42/320	2 x 8-42	320	40 x 10 or 16 x 25	11	673x176x140
MAM 42/320	4 x 8-42				673x274x148
MVM 71/500	2 x 8-71	500	120 x 10 or 48 x 25	13	825x207x162
MAM 71/500	4 x 8-42 2 x 8-71				825x459x165


I.)Krok 2 Odrežte koncový uzáver na vonkajší priemer kábla

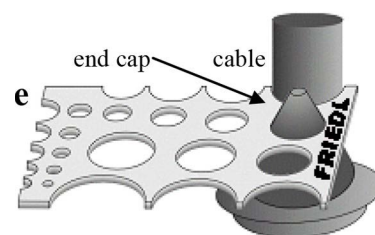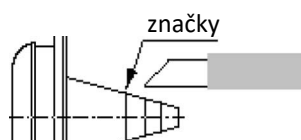


I.)Krok 3 Natiahnite koncový uzáver na kábel

Neupevňujte hadicové svorky alebo kábel počas tohto kroku. Toto nasleduje až neskôr.

- Očistite kábel a upevnite veľkú hadicovú svorku. Uzavretie hadicovej svorky môže mať presahujúci ostrý okraj. Pre ochranu koncového uzáveru, tento okraj musí smerovať na stranu spoja.
- Naneste mazivo na kábel a natiahnite koncový uzáver. V prípade dvojitého vstupu opakujte aj pre ďalší uzáver.
- a) V prípade jednoduchšej koncovky upevnite malú hadicovú svorku na každú použitú koncovku. Na požiadanie zákazníka namiesto malých hadicových svoriek sú dodávané špeciálne svorky.

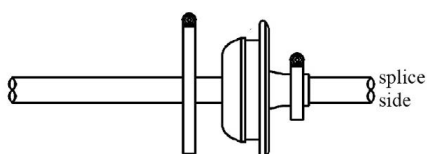


3.b V prípade dvojitej koncovky odporúčame káblové svorky. Zatiaľ ich neupevňujte.

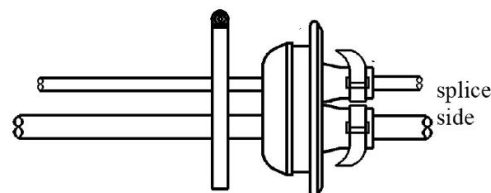

I.)Krok 4 Umiestnite koncové uzávery a vytvorte spoj



- 1 Umiestnite koncovky, v prípade potreby použijte mazivo.
- 2 Pripravte káble.
- 3 Upevnite štít spoja a vytvorte spoj.
- 4 Na žiadosť zákazníka ponúkame vysušovadlo.

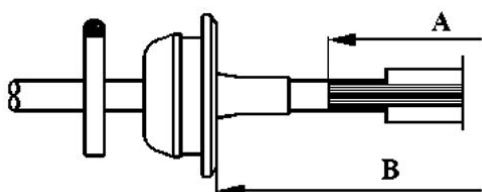

Type	Otvor spoja A v mm	Odporúčaná vzdialenosť konc. otvoru B v mm
MVM 23/200	200	400
MAM 23/200		
MVM 42/320	320	600
MAM 42/320		
MVM 71/500	500	750
MAM 71/500		

I.)Krok 5 Montáž odľahčovača ťahu a koncových uzáverov

- 1 Použite časti káblového adaptéra na zakrytie kábla a vykompenzovanie vzdialenosti medzi priemerom kábla a uvoľňovačom ťahu. Pevne pripevnite uvoľňovač ťahu.
- 2 Namažte koncový uzáver a nasadte malú hadicovú svorku. Upevnite koncové uzávery malými hadicovými svorkami (alebo káblovými svorkami) .
- 3 Otočte koncový uzáver zvnútra von mechanickej spojky.

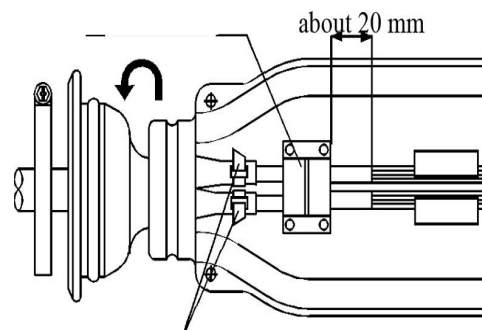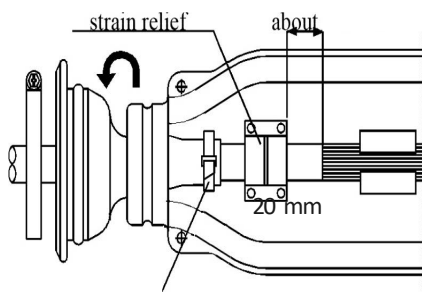

I.)Krok 6 Upevnite vrchnú časť a otočte koncový uzáver.

Skontrolujte predinštalovanú dĺžku tesnenia pre pevné upevnenie.
Upevnite vrchnú časť spojky a presne vycentrujte.

• • • Varovanie • • •

Použite skrutky s podložkami a upevnite priečne skrutky veľmi pevne, pokiaľ obe časti k sebe úplne pevne nepriliehajú.

Namažte drážku a prispôbte pozdĺžne tesnenie pred otočením koncového uzáveru zvonku do vnútra spojky.
Vnútorňý O-kružok uzáveru musí presne zapadať do drážky spojky.

I.) Krok 7 Upevnite koncový uzáver

Namažte vonkajšiu drážku koncového uzáveru pred nasadením hadicovej svorky (veľká verzia).

• • • Varovanie • • •

Uzáver hadicových svoriek môže mať presahujúci ostrý okraj.

Pre ochranu koncového uzáveru tento okraj musí smerovať na stranu spoja.

Otočte uzáver smerom od pozdĺžneho tesnenia medzi časťami spojky.

Veľmi pevne upevnite hadicovými svorkami.

Pri opakovanej montáži (po znovuo tvorení spojky) umiestnite uzáver na iné miesto.

